Error

1. Después de encender la impresora salen las luces de WRONG POSITION e INK parpadeando alternadamente.

Esto significa que el contador de residuos de la placa base esta lleno, por lo que debemos realizar un reinicio a 0 de este contador.


2. Pulsa el botón inicio de windows --> Dispositivos e impresoras--> Clic derecho en el icono de EPSON STYLUS R1800--> Preferencias de impresión--> Utilidades--> EPSON Status Monitor

3. La información del error saldrá en la siguiente pantalla



Paso 1. Asegurese de que las las luces de WRONG POSITION e INK continuan parpadeando alternadamente.

Paso 2. Escritorio-->Impresora UV-->Artis 3000 Zero Settings-->Zero Settings.

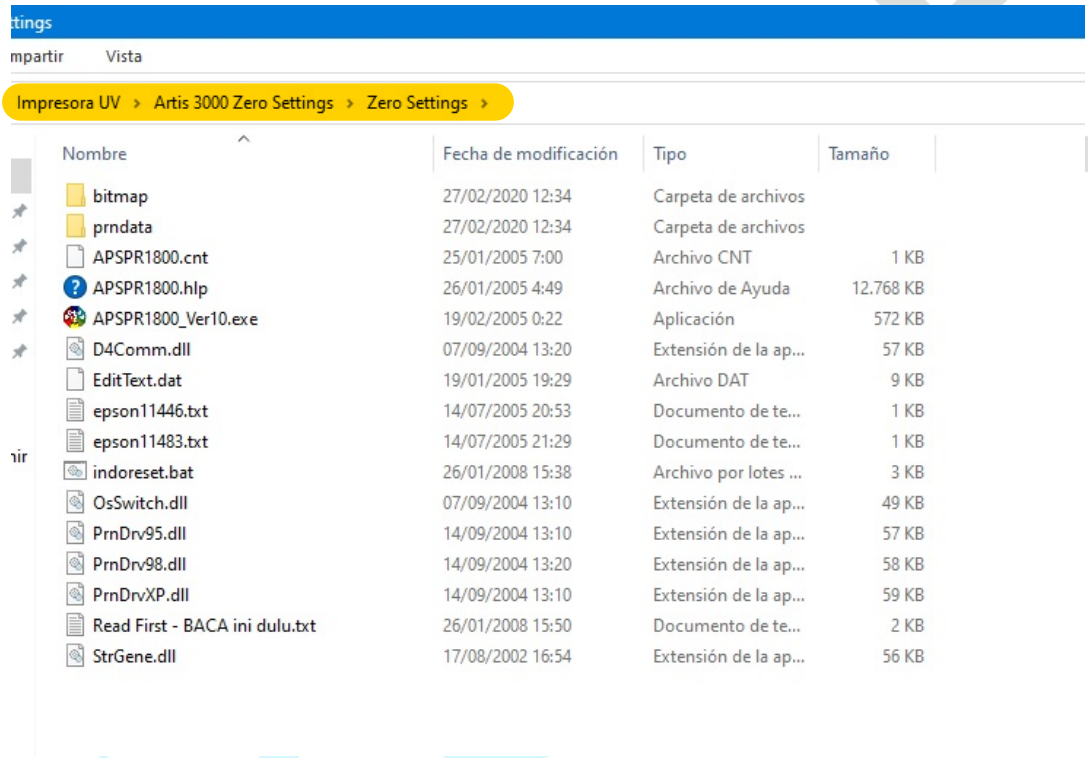


Click derecho “APSPR1800_Ver10”.exe-->Propiedades-->Compatibilidad


Click en ejecutar este programa en modo compatibilidad para (WIN XP SP2/SP3)

Click en ejecutar este programa como administrador.


Click en aplicar.

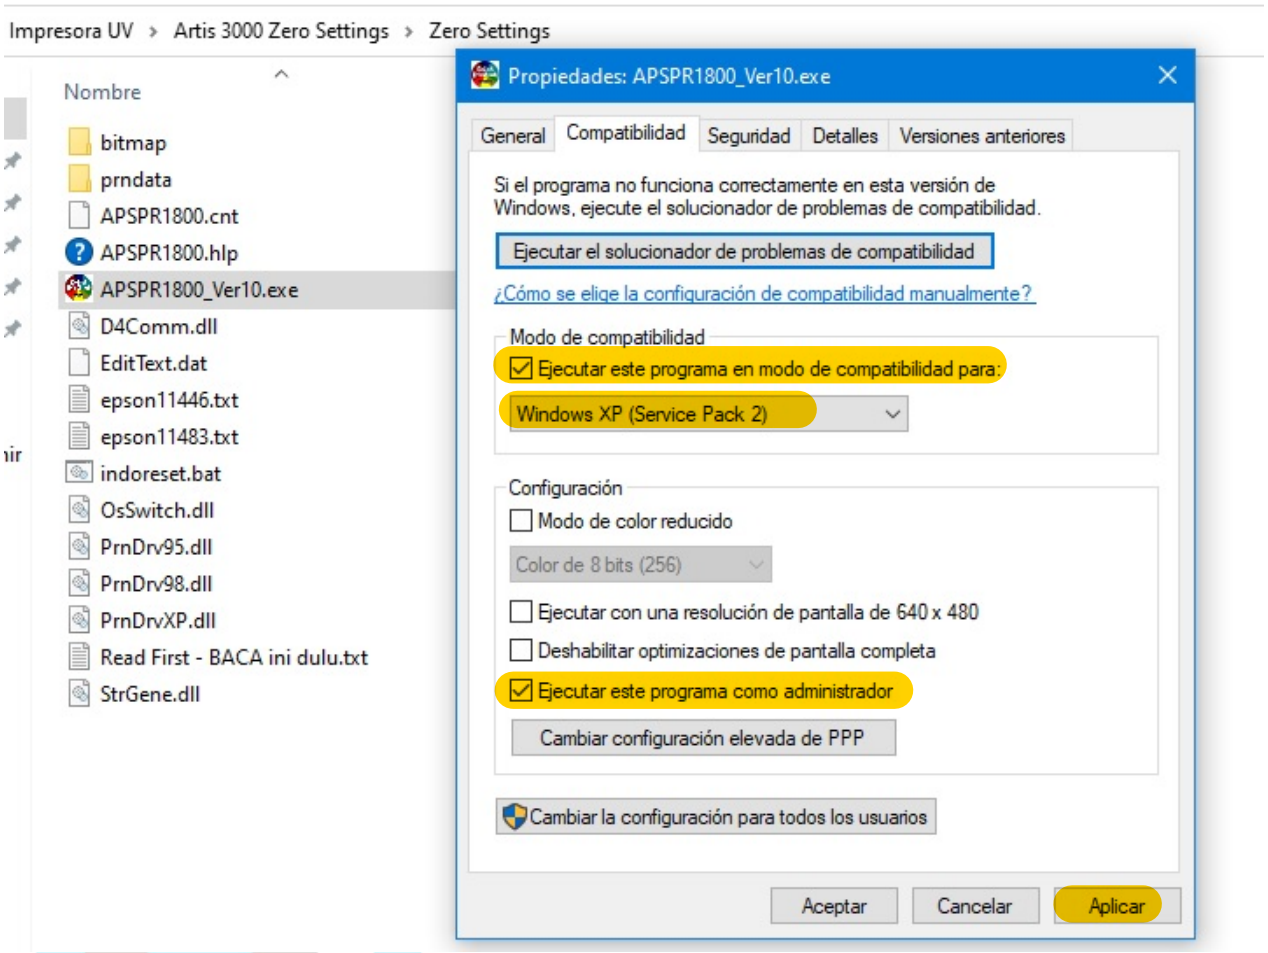
Impresora UV › Artis 3000 Zero Settings › Zero Settings
Nombre
bitmap
prndata
APSPR1800.cnt
APSPR1800.hlp
APSPR1800_Ver10.exe
D4Comm.dll
EditText.dat
epson11446.txt
epson11483.txt
indoreset.bat
OsSwitch.dll
PrnDrv95.dll
PrnDrv98.dll
PrnDrvXP.dll
Read First - BACA ini dulu.txt
StrGene.dll
Propiedades: APSPR1800_Ver10.exe
General
Compatibilidad
Seguridad
Detalles
Versiones anteriores
Si el programa no funciona correctamente en esta versión de Windows, ejecute el solucionador de problemas de compatibilidad.
Ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad
¿Cómo se elige la configuración de compatibilidad manualmente?
Modo de compatibilidad
Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:
Windows XP (Service Pack 2)
Configuración
Modo de color reducido
Color de 8 bits (256)
Ejecutar con una resolución de pantalla de 640 x 480
Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa
Ejecutar este programa como administrador
Cambiar configuración elevada de PPP
Cambiar la configuración para todos los usuarios
Aceptar
Cancelar
Aplicar

Paso 3. Haz doble clic en APSPR1800_Ver10.exe, haz clic en "Particular adjustment mode". En la siguiente ventana, selecciona el puerto correcto Stylus Photo R1800.

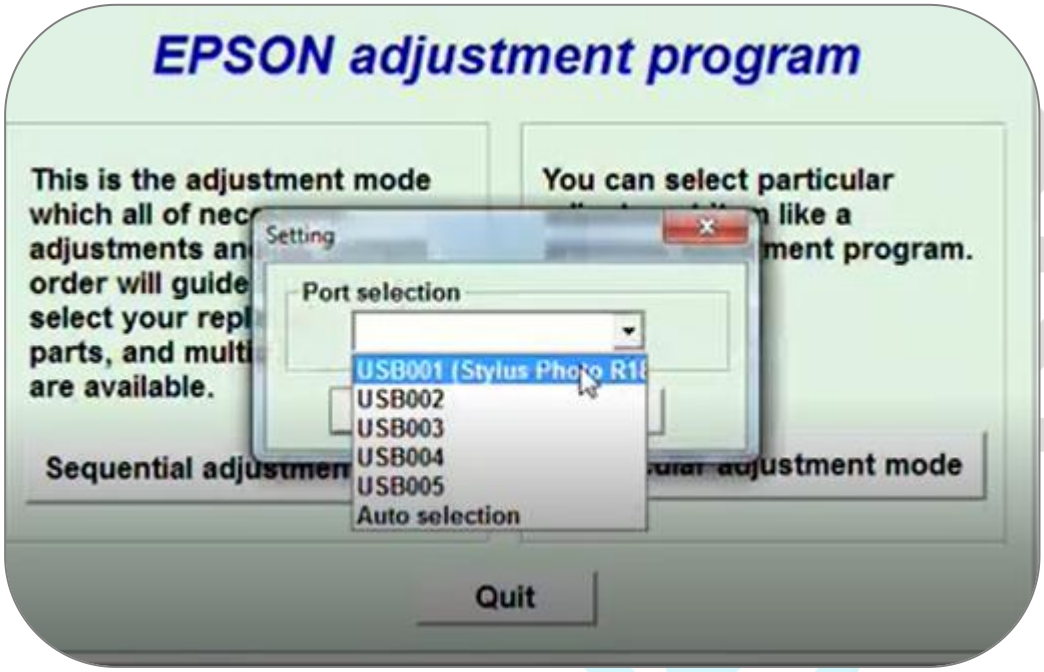


Paso 4. En la siguiente ventana, selecciona "Waste ink pad counter". Luego pulsa OK.

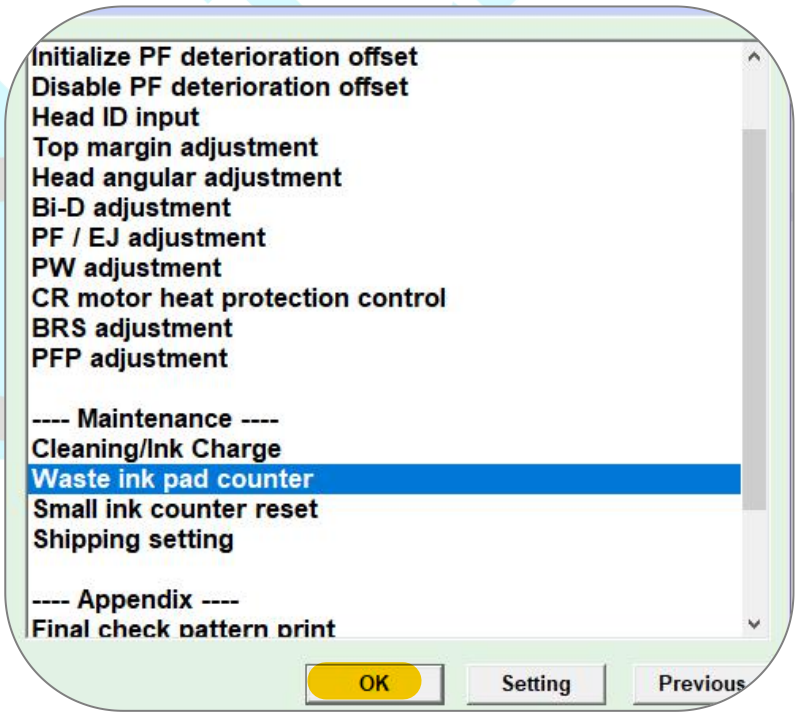

Paso 5. Click en Read



Paso 6. Haz clic en initialization (Comenzara el proceso).

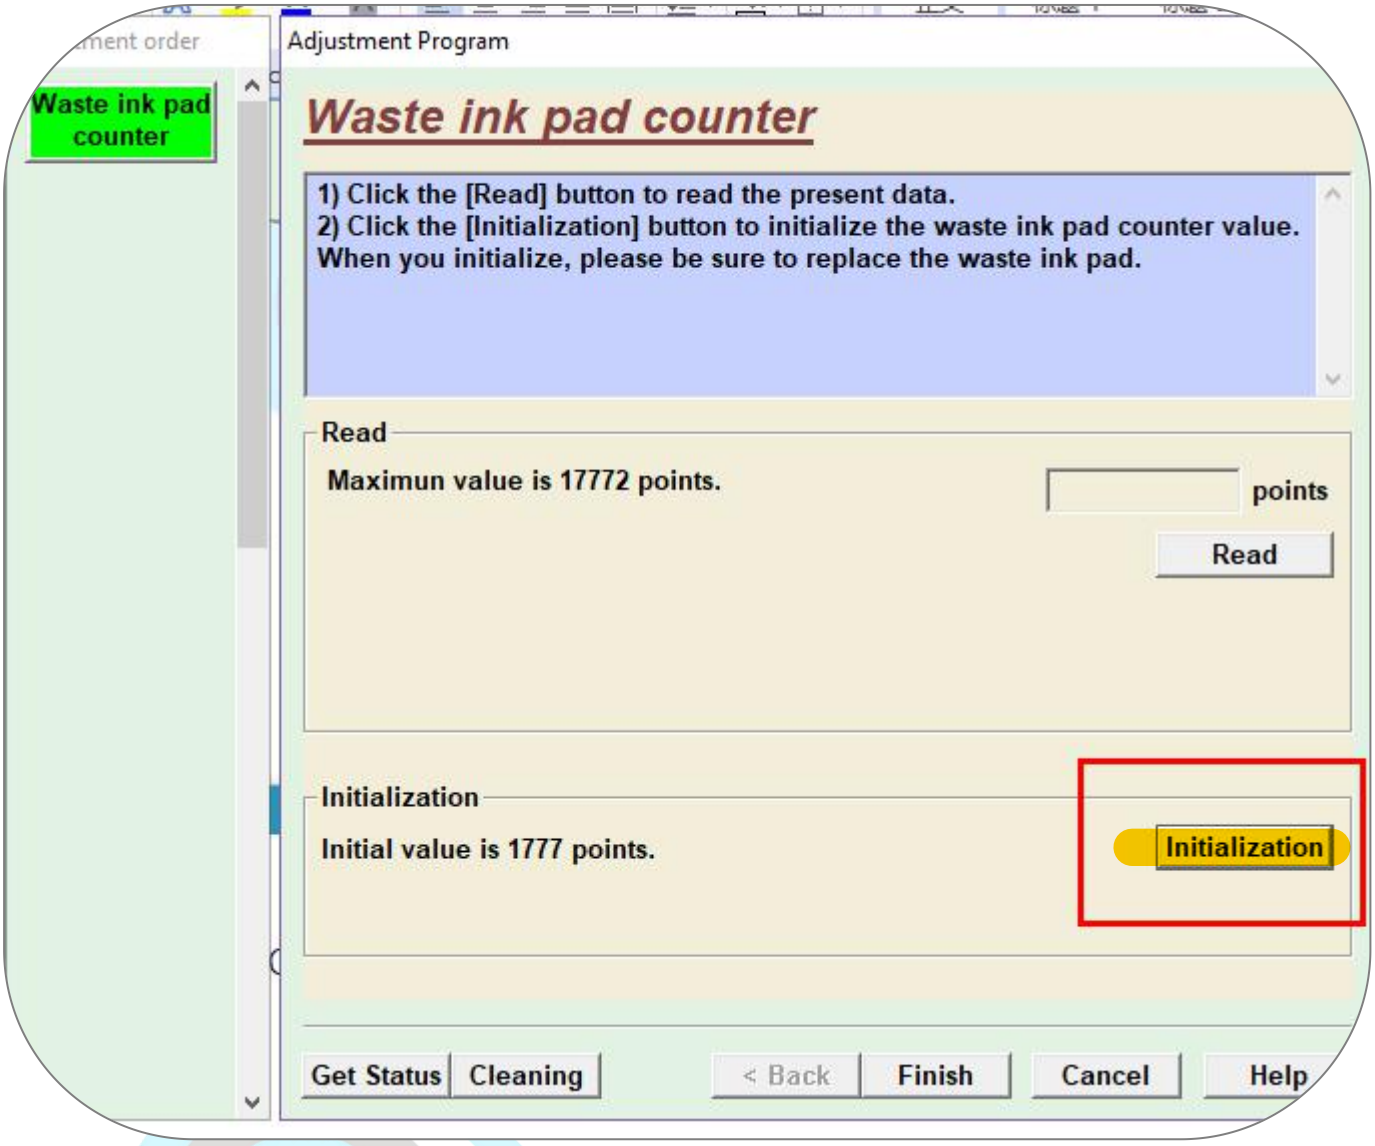

Paso 7. Una vez terminado el proceso reinicia la impresora.